

RAPORT **TECHNICZNY**

PREMIUM

Ocena pojazdu nr
35/02/09/2021/NEPTIS INDIVIDUAL

Dokument sporządzony przez


eRZECZOWNICY



OCENA **RZECZOZNAWCY**



Pojazd:

FIAT FIAT 500 2018

eRzecznawca:
Przemysław Rusak (KIER)

Podsumowanie

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

- Brak karty pojazdu
- Liczba kluczyków: 1
- Elementy nadwozia były naprawiane
- Nie ma drugiego zestawu felg
- Uszkodzone szyby
- Podsufitka: Zarysowania
- Uszkodzenia nadwozia pojazdu

Data oględzin

07-09-2021

Miejsce oględzin

Poznań







DANE POJAZDU

Nr rejestracyjny	PO1LJ88	Marka i model	FIAT FIAT 500
VIN	ZFA3120000J931673		
Przebieg	28384 km		
Nadwozie	Hatchback	Data pierwszej rejestracji	11-04-2018
Rok produkcji	2018	Moc silnika	51 kw
Pojemność silnika	1242 cm ³	Liczba miejsc siedzących	4
Rodzaj paliwa	Pb	Badanie tech. do	09-04-2023
Radio	Fabryczne		
Nawigacja GPS	Brak		
Skrzynia biegów	Manualna		
Kluczyki	1 szt.	Pochodzenie	Pojazd krajowy
Czy wszystkie okazane kluczyki pasują do zamków?			
Tak			
Dowód rejestracyjny	Tak		
Dane z dowodu zgodne z wybitymi na stałym elemencie pojazdu			
Tak			
Karta pojazdu	Nie		
Książka serwisowa	Nie	Serwisowany w ASO do	-
Serwisowany poza ASO od	-	Ostatni wpis w książce serw.	-
Instrukcja obsługi	Tak		
Uwagi rzeczoznawcy			

Właściciel deklaruje, że posiada książkę serwisową z kompletem wpisów. Do weryfikacji przed transakcją.



POWŁOKA **LAKIERNICZA**

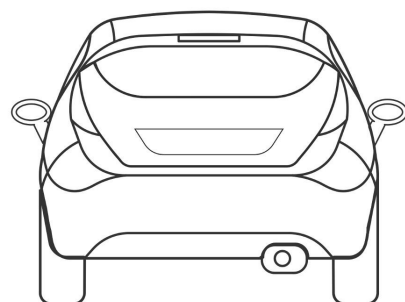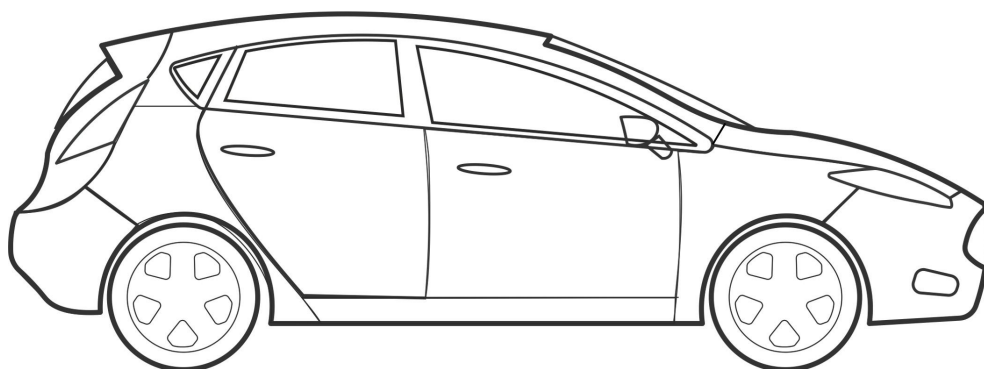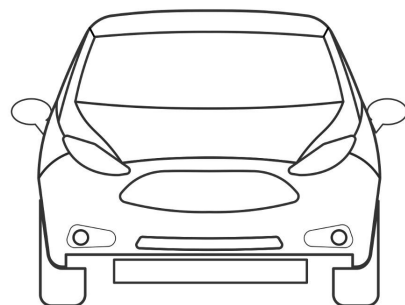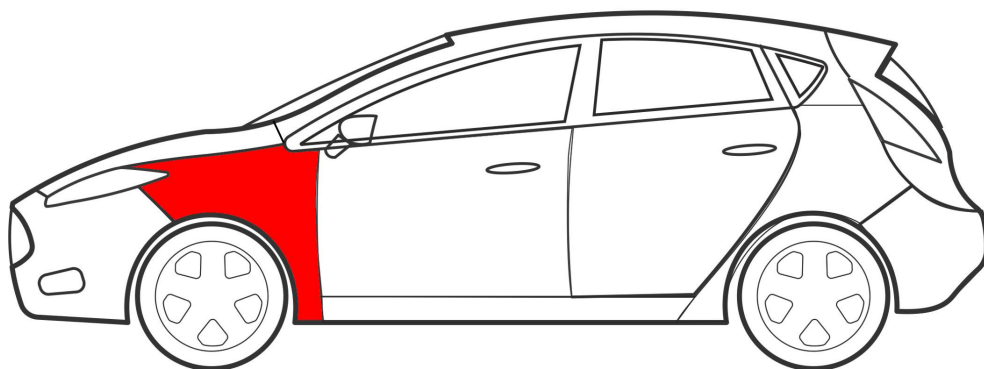

Czy stwierdzono podwyższone pomiary powłoki lakierowej?

Tak

Zakres powłoki na elementach nienaprawianych

100-150

Naprawiane elementy

Błotnik lewy przód - 120-270

Czy stwierdzono wady lakiernicze?

Nie

Wady lakiernicze - komentarz

-




STAN
OPON

1. OPONY NA AUCIE

Opona lewa przód

Marka	Nexen
Model	Nblue HD Plus
Rozmiar	175/65R14 82T
Rok prod.	2017
Bieżnik	6.05
Bieżnikowana	Nie

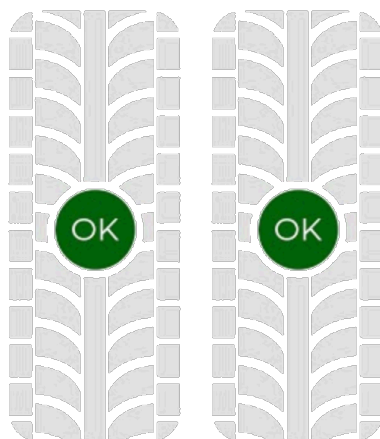


Opona prawa przód

Marka	Nexen
Model	Nblue HD Plus
Rozmiar	175/65R14 82T
Rok prod.	2017
Bieżnik	5.91
Bieżnikowana	Nie

Opona lewa tył

Marka	Nexen
Model	Nblue HD Plus
Rozmiar	175/65R14 82T
Rok prod.	2017
Bieżnik	6.18
Bieżnikowana	Nie

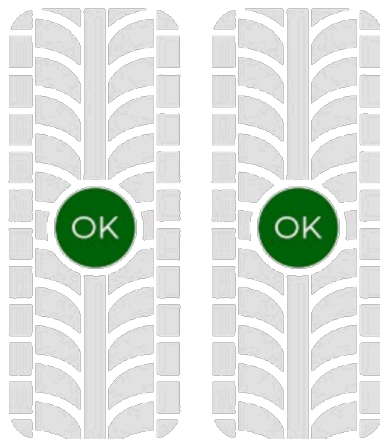

Opona prawa tył

Marka	Nexen
Model	Nblue HD Plus
Rozmiar	175/65R14 82T
Rok prod.	2017
Bieżnik	5.9
Bieżnikowana	Nie

Felgi	Stalowe		
Koło zapasowe	Tak		
Marka	Gt Radial	Model	GITI
Rozmiar	S135/80R14 84M	Rok prod.	2017
Bieżnik	2.9	Bieżnikowana	Nie

2. OPONY - DRUGI KOMPLET

Drugi komplet felg	Nie
Drugi komplet opon	Nie



STAN

SZYB

Czy wszystkie szyby są oryginalne?	Tak
Uszkodzenia szyb	Niewielkie odpyski na szybie czołowej
Czy któraś z szyb kwalifikuje się do wymiany?	Nie



Zdjęcie oznaczenia przedniej szyby



Oznaczenia pozostałych szyb



Oznaczenia pozostałych szyb



Oznaczenia pozostałych szyb



Oznaczenia pozostałych szyb



Oznaczenia pozostałych szyb



Niewielkie odpyski na szybie czołowej



Niewielkie odpyski na szybie czołowej



Niewielkie odpyski na szybie czołowej



STAN **REFLEKTÓRÓW**

Oryginalność reflektorów

Oryginalne



Reflektory - lewy



Reflektory - prawy



USZKODZENIA **WEWNĄTRZ**

Zestaw naprawczy koła





Nie

Lista elementów ze stwierdzonymi uszkodzeniami

Podsufitka - Zarysowania



USZKODZENIA **ZEWNĄTRZ**

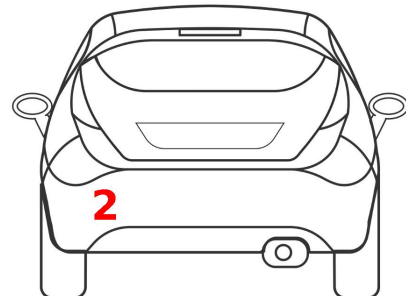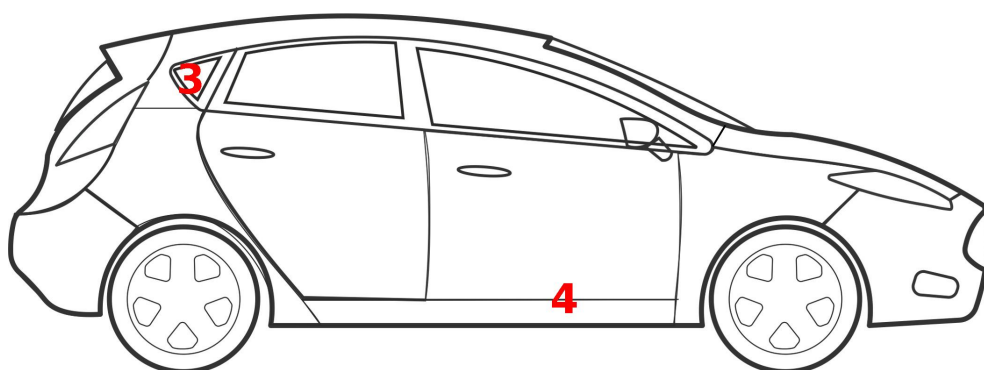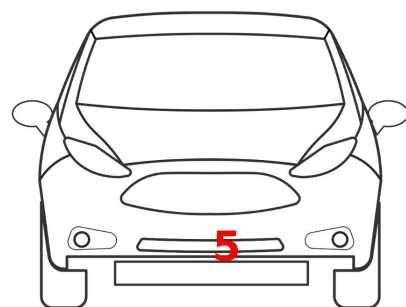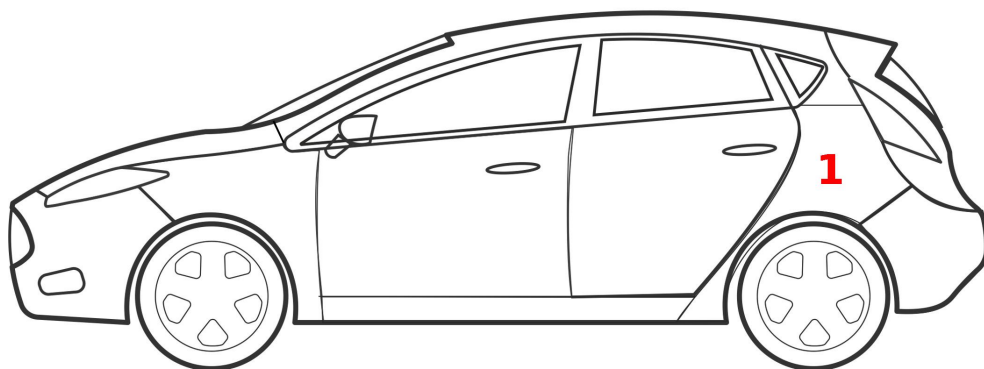

Uszkodzenie nr 1	Wgniecenie z ubytkiem lakieru
Uszkodzenie nr 2	Odprysk lakieru
Uszkodzenie nr 3	Wgniecenie na rancie z uszkodzeniem lakieru
Uszkodzenie nr 4	Wgnieciony próg
Uszkodzenie nr 5	Punktowe wgniecenie
Czystość zewnątrz	Czysty
Czy na elementach stwierdzono uszkodzenia istotne?	Tak
Wgniecenia z ubytkami lakieru na obu słupkach	



PRÓBA RUCHOWA




SILNIK

Oględziny: wycieki, stan płynów, zbiorniczek wyrównawczy

Ok

Weryfikacja silnika podczas jazdy próbnej w pełnym zakresie prędkości obrotowej

Ok

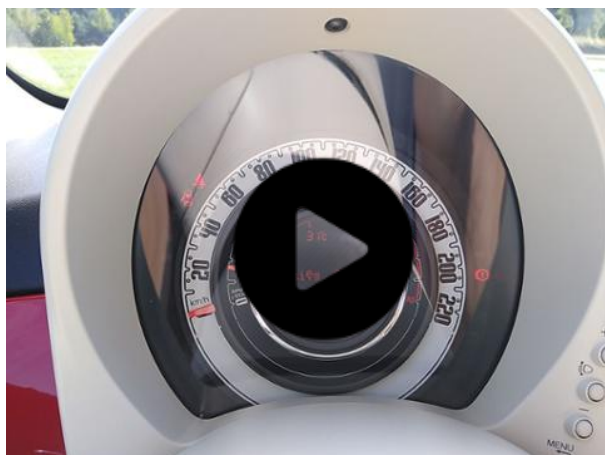

Zegary przy starcie silnika



Pracujący silnik przy otwartej pokrywie



KOŁO DWUMASOWE

Weryfikacja koła dwumasowego

Nie dotyczy



SKRZYNIA BIEGÓW

Weryfikacja skrzyni biegów

Ok



UKŁAD KIEROWNICZY

Weryfikacja układu kierowniczego

Ok



UKŁAD ZAWIESZENIA

Weryfikacja działania układu zawieszenia


Ok



UKŁAD HAMULCOWY

Weryfikacja działania układu hamulcowego

Ok

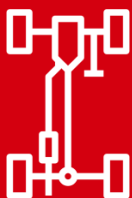

WERYFIKACJA **PODWOZIA**

Czy stwierdzono wycieki z układu hamulcowego?

Nie

Czy stwierdzono ślady ingerencji w układ wydechowy (kat, dpf)?


Nie

Czy stwierdzono wycieki z amortyzatorów?

Nie

Uwagi rzeczoznawcy


Stwierdzono nieszczelności na połączeniach elementów układu wydechowego, korozja układu wydechowego, widoczne nieszczelności tłumika końcowego, będzie wymagał wymiany w najbliższym czasie.

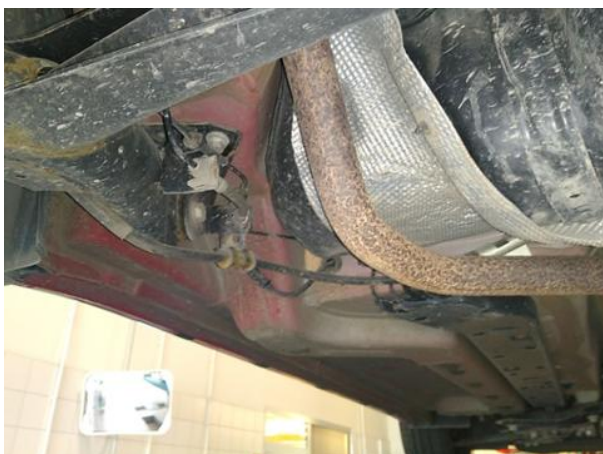

Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku

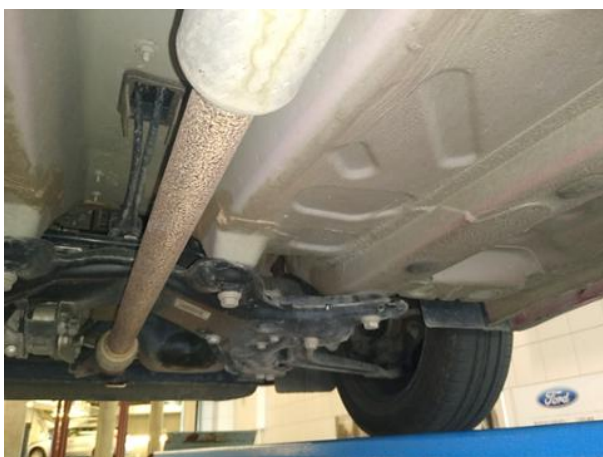

Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



Podwozie na podnośniku



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Lewy przedni narożnik



Lewy bok



Lewy tylny narożnik



Tył



Prawy tylny narożnik



Prawy bok



Prawy przedni narożnik



Przód



Deska rozdzielcza



Podwozie 1



Podwozie 2




Numer VIN



Tabliczka znamionowa



Wnętrze komory bagażnika

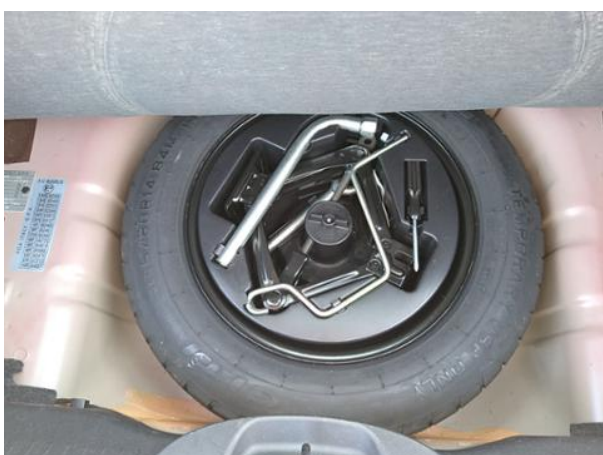

Wnętrze komory bagażnika z podniesioną wykładziną




Podsufitka



Podsufitka




Podsufitka

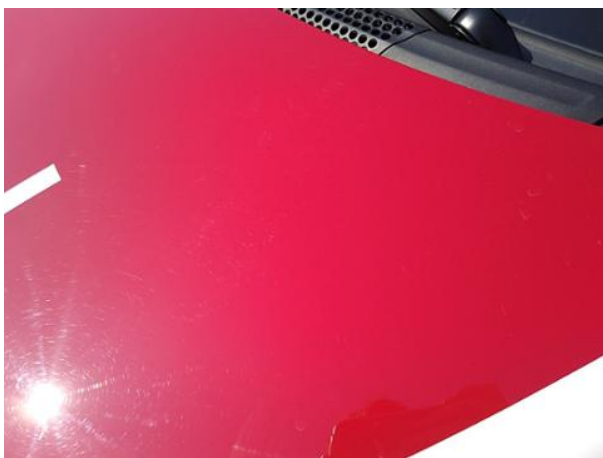


Powłoka lakierowa



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 1

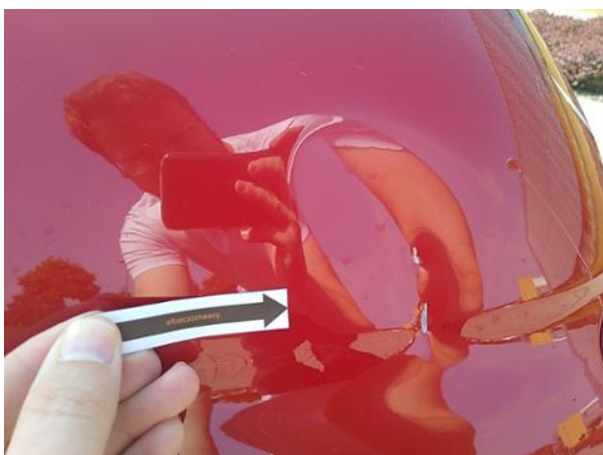

Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 1

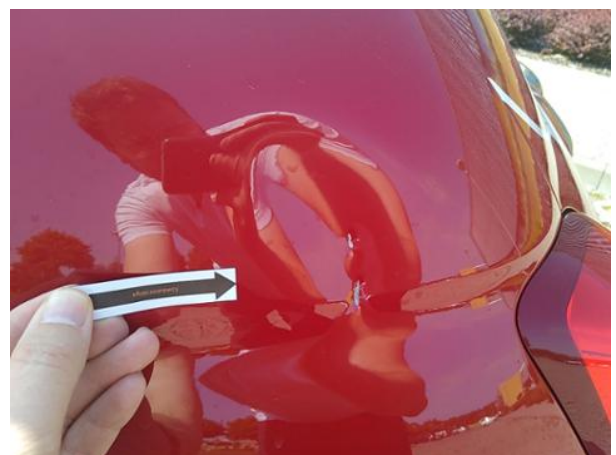

Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 1




Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 2



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 2



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 3

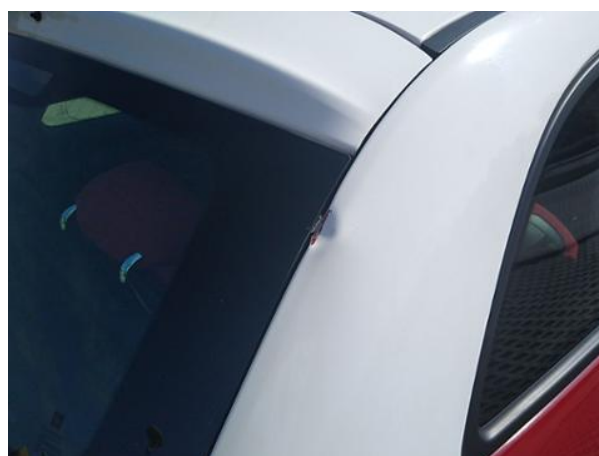

Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 3



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 4



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 4



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 4



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 5



Stan nadwozia pojazdu - uszkodzenie nr 5



Silnik



Wygluszenie pokrywy przedniej



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe




Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe

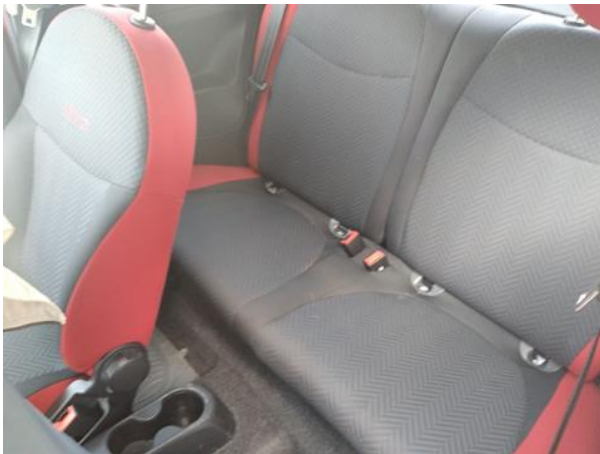

Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Zdjęcia dodatkowe



Radio



Skrzynia biegów



Instrukcja obsługi



Przebieg



Zegary przy uruchomionym silniku



Pierwsza strona dowodu rejestracyjnego



Druga strona dowodu rejestracyjnego

Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania stanu technicznego przedmiotu raportu i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu przedmiotu przy jego zakupie.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samego raportu.

Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu raportu i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży/zakupu przedmiotu raportu w określonym w raporcie stanie technicznym.

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić zakresu wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody eRzecznawcy sp.j. i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się raportem w umowach cywilno-prawnych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tego Raportu.

Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w raporcie.

Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.